



- **Tasten - Funktionen**
- **Einstellungen**
 - Uhrzeit & Wecker
 - Beleuchtung
 - Länder
 - Stromversorgung
- **Ablauf Aufnahme**
 - Zeitaufnahme starten
 - Zeitaufnahme speichern
- **Total Recall (Geräte-Einstellungen festlegen)**
 - Erstellen
 - Rücksichern (Übertragen)



Workabout Pro 4

Tasten - Funktionen

Beschreibung

Power Optionen

Abschalten

Ausschalten

Ungesicherte Daten gehen verloren.

OK

Abbrechen

Ausschalten 5-7 Sek drücken, Auswahldialog zwischen Abschalten und Ausschalten erscheint. (Abschalten ist Standby-Modus).

Einschalten 3 Sek drücken



Funtionstastenbelegung:

Betriebssystem neu booten (Soft-Reset)

Tasten **FN(Blau)** + Enter

Rechner zurücksetzen:

Tasten **Scan + FN(Blau)** + Enter (Alle Daten gehen verloren)

Danach Total-Restore ausführen.

F3 IpasMobil starten

F4 Task-Manager starten

IPAS Mobil

09:22

v	AA	EZ	3m	S/T	Konto	Beschreibung			
1	7	0	1/1	Bsort	Tätigkeit im Kfz; e				
2	7	0	1/2	Verteil	Sdqn verteilen				
1	Bsort	2	Verteil	3	VBZab	4	nmfGr	5	Bend
6	Besch	7	NachS	8	RV_Hld	9	RV_tor	0	SchA
a	ScDV	b	IstZeitV	c	RollV	d	Rueck	e	WIAA
f	InfoZBL	g	STV	h	RBW_	i	RBW_Ei	j	RV_m
k	KatHV	l	RBW_Li	m	Navi_V	n	IRBeh	o	Gespr
p	WaV	q	tsV	r	Rest1	s	Klapp	t	info1
u	tsallg1	v	Vz_IR	w	ter1	x	tp1	y	ts_RB
01	Vorbere	02	Zustell	03	Abliefe	04	allgeme		
0,00		0,14			Seite		Konto		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

Task-Manager

Anwendung	Speic..	CPU
IpasMobil	8,60M	0 %
ActiveSync	624K	0 %
Word Mobile	476K	0 %
Datei-Explorer	120K	0 %
Task-Manager	112K	3 %

Task bee... Menü X





Workabout Pro 4

Funktionstasten einrichten

Einstellungen



Funktionstasten mit Programmen belegen








Workabout Pro 4

Uhrzeit & Wecker

Einstellungen

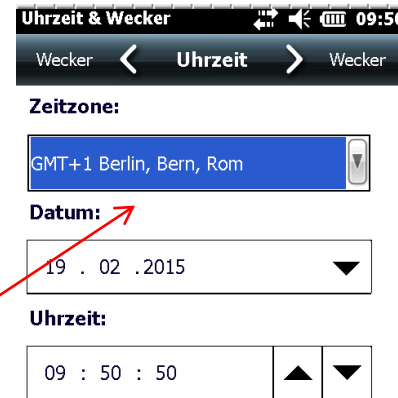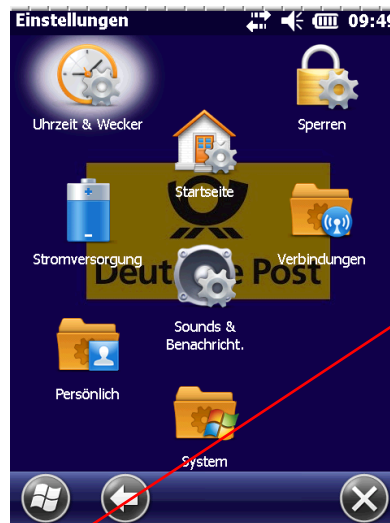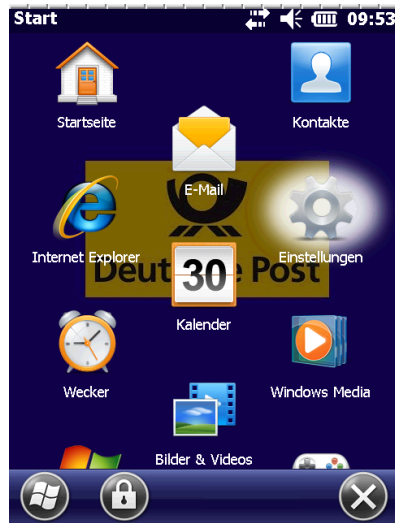

Zuhause: GMT+1
Berlin,Rom



Tastenwiederholung
ausschalten







Workabout Pro 4

Beleuchtung


Einstellungen

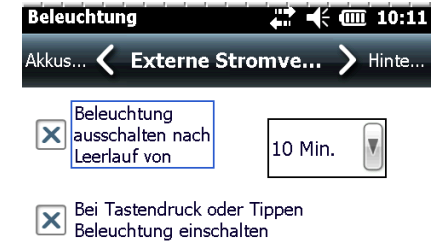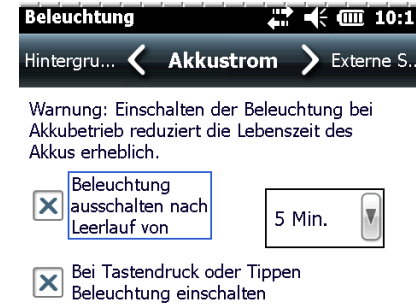

Zum Stromsparen [Stromversorgung](#) anpassen.



Zum Stromsparen [Stromversorgung](#) anpassen.

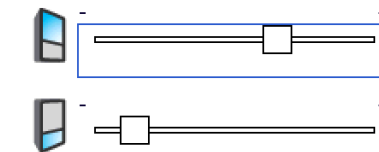

Zum Stromsparen [Stromversorgung](#) anpassen.









Workabout Pro 4

Länder

Einstellungen

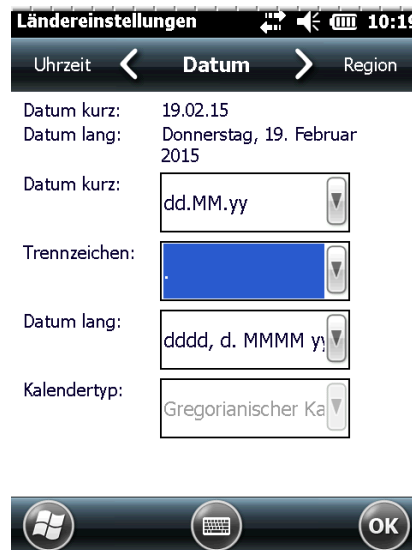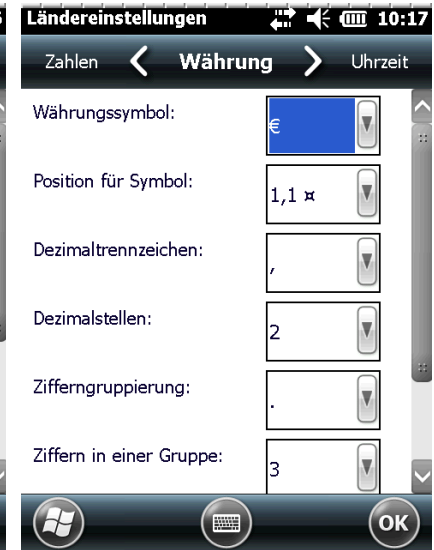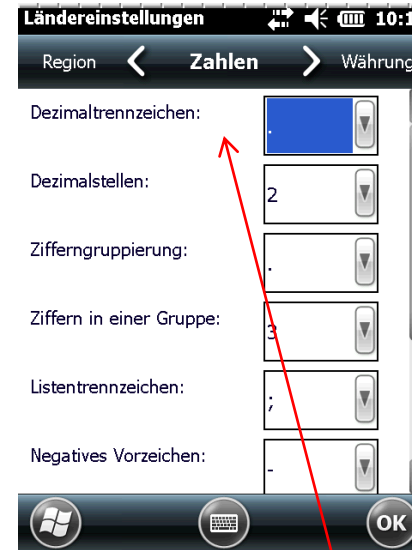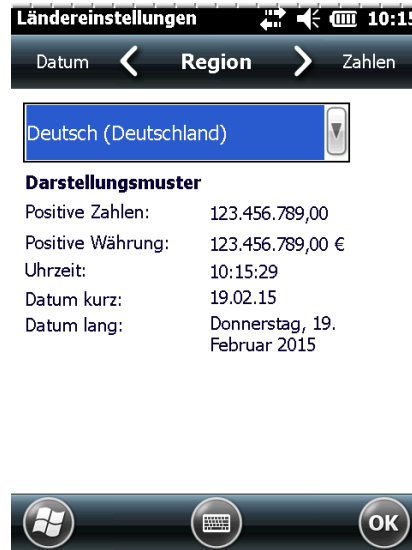

**Wichtig: Dezimaltrennzeichen
muß ein Punkt (.) sein.
(bei GPS-Nutzung)**












Workabout Pro 4

Stromversorgung

Einstellungen

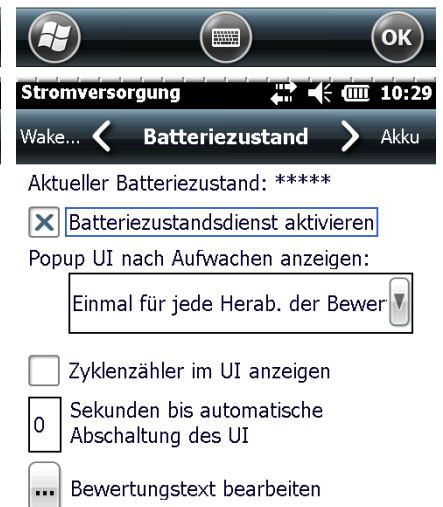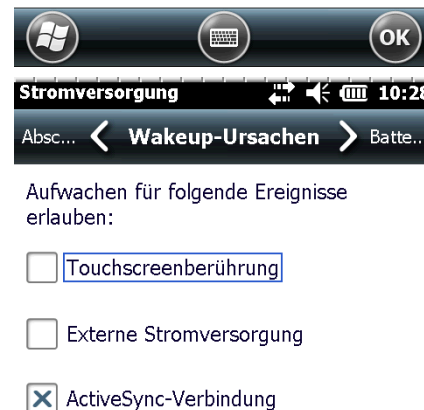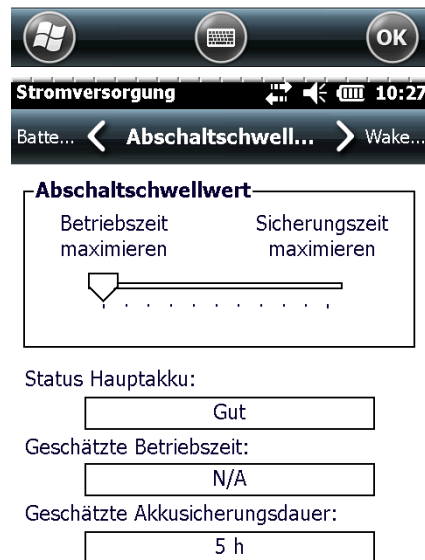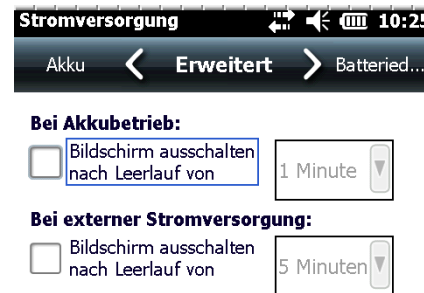

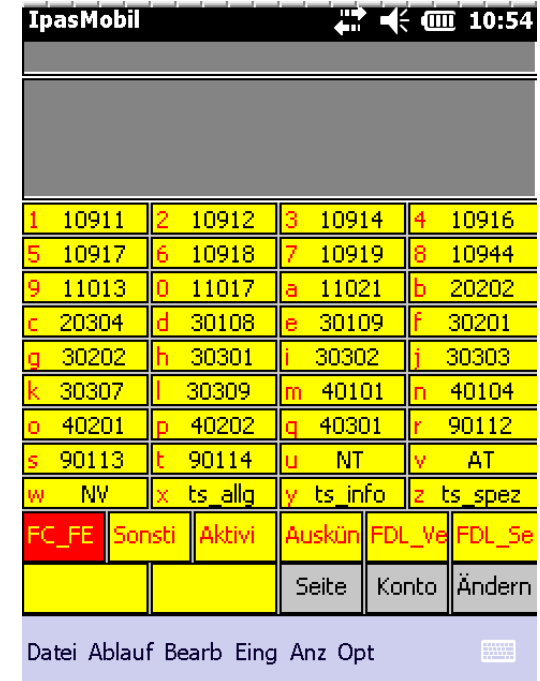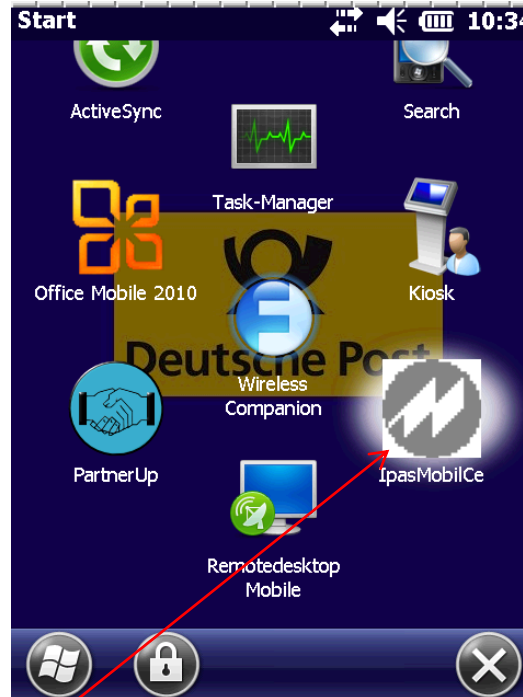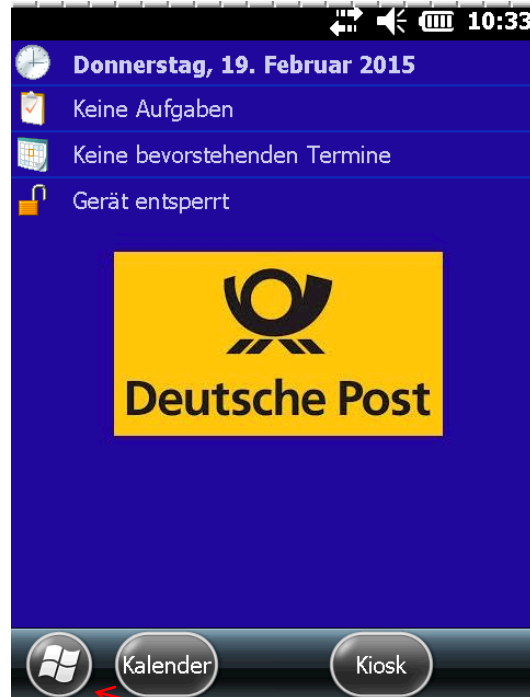

**Programm IpasMobil starten über Windows-Buttons
oder
Über Funktions-Taste F4 (grünes Telefon)**





Workabout Pro 4

Zeitaufnahme starten

Ablauf - Aufnahme

IpasMobil 10:55

Neu
Öffnen
Kopieren
Speichern
Speichern unter...
Programm

1 10916
5 10944
9 11020
c 20301
q 30303
k 30304
o 40201
s 90112
w NV
FC_FE
ts spez
Ve FDL_Se
o Ändern

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:56

Datei neu
Pfad: \IpasMobil\
Name: test1

Abbruch OK

k 30307 30309 m 40101 n 40104
o 40201 p 40202 q 40301 r 90112
s 90113 t 90114 u NT v AT
w NV x ts_allg y ts_info z ts_spez
FC_FE Sonsti Aktivi Auskün FDL_Ve FDL_Se
Seite Konto Ändern

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:56

Zeitaufnahmen

Name der NL
Sachbearbeiter
Ort der Z-Basis
Anzahl der Bezirke
Name der AK
Alter der ArbKraft
Geschlecht der AK
Jahre im ArbBereich

Abbruch OK

w NV x ts_allg y ts_info z ts_spez
FC_FE Sonsti Aktivi Auskün FDL_Ve FDL_Se
Seite Konto Ändern

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:57

Zeitaufnahmen

Kfz-Typ
ZA-Typ
Bel-A
Welle

Zurück Abbruch OK

o 40201 p 40202 q 40301 r 90112
s 90113 t 90114 u NT v AT
w NV x ts_allg y ts_info z ts_spez
FC_FE Sonsti Aktivi Auskün FDL_Ve FDL_Se
Seite Konto Ändern

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:58

1 10911 2 10912 3 10914 4 10916
5 10917 6 10918 7 10919 8 10944
9 11013 o 11017 a 11021 b 20202
c 20304 d 30108 e 30109 f 30201
q 30202 h 30301 i 30302 j 30303
k 30307 l 30309 m 40101 n 40104
o 40201 p 40202 q 40301 r 90112
s 90113 t 90114 u NT v AT
w NV x ts_allg y ts_info z ts_spez
FC_FE Sonsti Aktivi Auskün FDL_Ve FDL_Se
Seite Konto Ändern

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:58

Starte Messung
Letzter Messpunkt
Pos Ende und eins

1 10911 2 10912 3 10914 4 10916
5 10917 6 10918 7 10919 8 10944
9 11013 o 11017 a 11021 b 20202
c 20304 d 30108 e 30109 f 30201
q 30202 h 30301 i 30302 j 30303
k 30307 l 30309 m 40101 n 40104
o 40201 p 40202 q 40301 r 90112
s 90113 t 90114 u NT v AT
w NV x ts_allg y ts_info z ts_spez
FC_FE Sonsti Aktivi Auskün FDL_Ve FDL_Se
Seite Konto Ändern

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:59

1 10911 2 10912 3 10914 4 10916
5 10917 6 10918 7 10919 8 10944
9 11013 o 11017 a 11021 b 20202
c 20304 d 30108 e 30109 f 30201
q 30202 h 30301 i 30302 j 30303
k 30307 l 30309 m 40101 n 40104
o 40201 p 40202 q 40301 r 90112
s 90113 t 90114 u NT v AT
w NV x ts_allg y ts_info z ts_spez
FC_FE Sonsti Aktivi Auskün FDL_Ve FDL_Se
0.12 0.12 Seite Konto Ändern

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 11:00

Western Union Geldempfang

Stück 0

Abbruch OK

q 30202 h 30301 i 30302 j 30303
k 30307 l 30309 m 40101 n 40104
o 40201 p 40202 q 40301 r 90112
s 90113 t 90114 u NT v AT
w NV x ts_allg y ts_info z ts_spez
FC_FE Sonsti Aktivi Auskün FDL_Ve FDL_Se
0.06 0.83 Seite Konto Ändern

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt







Workabout Pro 4

Erstellen

Total Recall

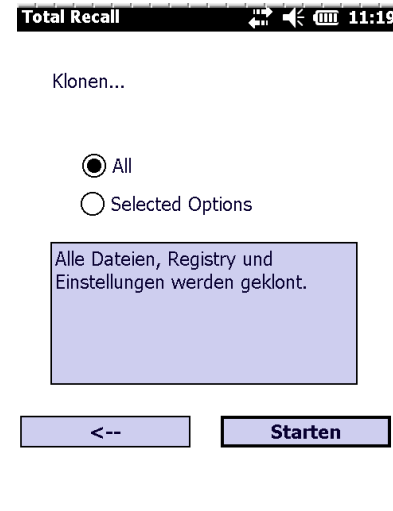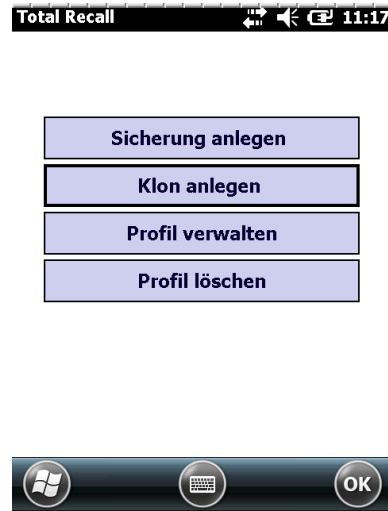

TOTAL RECALL

Backup Registry...



Nicht markieren



Workabout Pro 4

Rücksichern (Restore)

Total Recall



Total Recall 11:40

Die folgenden Profilooptionen sind verfügbar:

Jetzt wiederherstellen

Auto-Wiederherstellen setzen

Hochladen zu A.R.C.

Auf USB klonen

Startet die Wiederherstellung dieses Profils

<--

Heim

Total Recall 11:37

Sicherung anlegen

Klon anlegen

Profil verwalten

Profil löschen



TOTAL RECALL

Restore registry...

Total Recall 11:38

Bitte Profil aus der Liste auswählen, oder auf Browse klicken

SD-MMC Card\Clonezp.pfl

Browse

View

<--

Nächster

Total Recall 11:39

Die folgenden Profilooptionen sind verfügbar:

Jetzt wiederherstellen

Auto-Wiederherstellen setzen

Hochladen zu A.R.C.

Auf USB klonen

Für weitere Hilfe einen der oberen Schaltflächen klicken

<--

Heim

